

К1902002!

Акт

Собеседнику
Мини

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

Самарская область,
(место составления акта)
г. Тольятти

« 31 » января 2020 г.
(дата составления акта)
« 14 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

12.01.2020
Колесников

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу/адресам: 445035, Самарская область, город Тольятти, ул. Комсомольская, 165
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 09 января 2020 года № 2
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
«Тольяттинский политехнический колледж»

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая не более 20 рабочих дней: в период с 15
(рабочих дней/часов)
января 2020 года по 07 февраля 2020 года, фактическая: 12 рабочих дней, с 16 января 2020 года
по 31 января 2020 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 03 час. 00
мин.: с 11 час. 00 мин. 16 января 2020 года по 14 час. 00 мин. 16 января 2020 года

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Давыдов Виктор Алексеевич – директор
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Тольяттинский политехнический колледж» (законный представитель юридического
лица), сокращенное наименование ГБПОУ СО «ТПК» – 16.01.2020 в 11 час. 00 мин.
(непосредственно на объекте (в организации)), в преддверии проверки уведомление о проверке и
копия распоряжения о проведении проверки юридическому лицу ГБПОУ СО «ТПК» направлена
заказным письмом № 44500377225524 09.01.2020 и на электронную почту юридического лица
09.01.2020 в 12 час. 06 мин.



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору), Голубев Василий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) Самарской области по пожарному надзору), Голубев Василий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственного инспектора городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Давыдов Виктор Алексеевич – директор (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, ГБПОУ СО «ТПК», Свиридова Любовь Антоновна – заведующая хозяйством (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): выявлены нарушения требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности Лицами, допустившими данное нарушение, являются: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов Виктор Алексеевич

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек. Меры по созданию новой системы противопожарной защиты не приняты.	Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.

		обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	
2.	В кабинете директора горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (по факту 0,25 м.).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.10, п. 12.11 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
3.	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не обеспечена подача звуковых (речевых) сигналов СОУЭ во все помещения здания учебных мастерских (по факту речевые оповещатели демонтированы или отсутствуют); для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в помещениях установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 1-2 извещателю в помещениях).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 4.8, Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.1, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.10, п. 12.18, п. 12.15, п. 12.16, 12.17 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
4.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуации в здании 3 типа (актовый зал, спортзал, столовая).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 4.8, Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.

		постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	
5.	Не обеспечивается планово-предупредительный ремонт и исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АПС и СОУЭ не обслуживаются).	Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
6.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (регламент по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ, инструкций, паспорта на смонтированное оборудование, акты замера уровня звука СОУЭ, расчет работы в дежурном и тревожном режиме аккумуляторных батарей или блоков бесперебойного питания и т.д.).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
7.	В местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция (спортивный зал).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1.11, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.10, п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
8.	Подсобное помещение в лекционной аудитории на 2 этаже учебного корпуса не защищено АПС.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.1, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
9.	Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из обеденного зала	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона	ГБПОУ СО «ТПК», директор

	столовой, при числе посадочных мест более 50 человек (по факту 2-ой эвакуационный выход предусмотренный проектом переоборудован под помещения буфета).	от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
10.	На дверях лестничных клеток на 1-ом и 2-ом этаже учебных мастерских, дверях в переходе, отделяющего учебные мастерские от учебного корпуса, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (по факту двери зафиксированы в открытом положении).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
11.	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного назначения (учебные мастерские) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Нарушение: ст. 27 ч. 3, ч. 7, ч. 8, ч. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение Б СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
12.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничные марши ведущие со второго этажа в мастерские).	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4, п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
13.	Пожарные щиты установленные в учебных мастерских и гараже разукомплектованы.	Нарушение: п. 482, приложение № 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
14.	Ширина эвакуационных выхода из помещений мастерских на первом этаже в свету менее 0,9 метра (по факту 0,63 метра).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, п. 8.2.3 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
15.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из мастерских	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО

	непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери с внутренней стороны оборудованы замками.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	«ТПК» Давыдов В.А.
16.	Допускается хранение под лестничными маршами вещей и других материалов (учебные мастерские).	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
17.	Ширина пути эвакуации в свету по коридору (ширина коридора 1,4 м) при одностороннем расположении двери открывающейся из помещения в коридор (ширина двери - 1,08 м) менее 1 м. По факту ширина пути эвакуации в свету 0,86 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, глава 14 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26, 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
18.	На объекте не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителей (срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку), по факту огнетушители ОП-5 изготовлены в августе 2007 года, ОУ-3 в апреле 2009).	Нарушение: п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
19.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей лестничных клеток на 2, 3 этажах учебного корпуса, в холле 1 этажа и в переходе в актовый зал, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, п. 8.2.3 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
20.	На дверях лестничной клетки, ведущей в актовый зал и	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от	ГБПОУ СО «ТПК», директор

	<p>поэтажных коридорах в лестничные клетки учебного корпуса, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (по факту двери зафиксированы в открытом положении).</p>	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.</p>
21.	<p>При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничный марш ведущий в лекционную аудиторию, 2 этаж учебный корпус).</p>	<p>Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	<p>ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.</p>
22.	<p>Частично не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (место размещение огнетушителя, ручной пожарный извещатель, направление эвакуации, Запрещается загромождать и (или) складировать).</p>	<p>Нарушение: п. 1.1, 1.2. таб.3, НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности», приложение Ж (обязательное), п. 6, 7, 14, 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.</p>	<p>ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.</p>
23.	<p>Не производится очистка воздухопроводов, циклонов от горючих отходов (учебные мастерские, столовая). Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.</p>	<p>ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.</p>
24.	<p>Высота пути эвакуации на лестничной клетке, ведущей из актового зала менее 2,2 метра (по факту 1,73 метра). Допускается устройства антресоли (кладовой) в объеме лестничной клетке для хранения вещей, мебели и других горючих материалов.</p>	<p>Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4, п. 4.4.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.</p>	<p>ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.</p>
25.	<p>В актовом зале при числе посадочных мест более 50 человек (по факту 124 посадочных мест), над эвакуационным выходом</p>	<p>Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов</p>

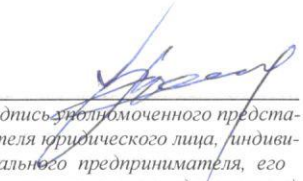
	ведущем на лестничную клетку, отсутствует световой оповещатель «Выход». Отсутствует световой оповещатель «Выход» на выходе непосредственно наружу, из лестничной клетки из актового зала.	безопасности», п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.13, 4.1, 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях», п.5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожарах. Нормы и правила проектирования».	В.А.
26.	В актовом зале не предусмотрена установка кресел с креплением к полу или сдвижками, предотвращающих их опрокидывание.	Нарушение: 8.1.29 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
27.	Допускается устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения (столовая).	Нарушение: 7.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
28.	Для отделки пола коридоров, холлов, применены облицовочные материалы (линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (4 этаж).	Нарушение: п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, 135 табл. 28 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 3.3 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
29.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Нарушение: п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
30.	В лестничных клетках 4 этажа при выходе на кровлю допускается устройства помещений музея и подсобного помещения.	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
31.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери эвакуационных выходов с внутренней стороны оборудованы замками (центральный вход).	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
32.	В читальном зале при числе посадочных мест более 50 человек, над эвакуационными выходами отсутствуют световые	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.13,	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.

	оповещатели «Выход».	4.1, 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях», п.5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожарах. Нормы и правила проектирования».	
33.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту дверь на 1 этаже ведущей из читального зала закрыта на навесной замок, допускается устройство металлической решетки (двери) перед эвакуационным выходом закрытой на навесной замок.	Нарушение: п. 35, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
34.	Противопожарные двери установленные на объекте не имеют устройств для самозакрывания (двери входа в подвал, электрощитовая).	Нарушение: п.8, статьи 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
35.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
36.	В коридорах и проходах по путям эвакуации, на лестничных маршах, служащих для эвакуации людей, перед каждым эвакуационным выходом из помещения отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.1., п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
37.	Тамбур основного эвакуационного выхода не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, п/п 9 табл. 1, п/п 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.


		пожарной сигнализацией».	
38.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы расположения мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ и допустимого (предельного) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Инструкция о действиях при экстренной эвакуации из здания УК колледжа разработана в соответствии с не действующими ППБ 01-03.	Нарушение: п. 2, 460, подпункты «д», «л» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
39.	Высота горизонтальных участков пути эвакуации в общем коридоре подвала менее 2 метра (по факту от 1,8-1,85 метров до выступающих труб).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
40.	Высота горизонтального участка пути эвакуации ведущего из актового зала менее 2 метра (по факту 1,85 метра до металлической конструкции).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
41.	На путях эвакуации ведущих из подвальных помещений допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы (лестница в подвал возле вахты).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 31.01.2020 № 2/1/1, фото таблица к акту проверки, проверочный лист, принимаемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 31.01.2020, решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 27.01.2020.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Д.Ю. Миронов



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы В.Ю. Голубев
« 31 » января 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов Виктор Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » января 2020 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)